

**津市湖南创奇食品有限公司
“2·27”一般物体打击事故调查报告**

津市市人民政府事故调查组
2026 年 5 月

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故发生单位及相关单位概况	2
（二）事故发生单位安全管理状况	2
（三）事故发生经过	3
（四）事故现场情况	4
（五）涉事设备基本情况	5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	9
（七）其他情况	9
二、事故现场应急处置及评估情况	9
（一）事故信息接报及响应情况	9
（二）事故现场应急处置情况	10
（三）医疗救治和善后情况	10
（四）事故应急处置评估	10
三、事故原因分析	10
（一）直接原因	10
（二）其他可能因素排除	11
（三）间接原因	11
四、有关责任单位存在的主要问题	11
（一）事故单位	11
（二）有关监管部门	12
五、对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	14
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员	14
（二）对有关公职人员的处理建议	14
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	14
（三）对事故有关责任人员按企业内部规章制度处理的建议	15
（四）其他处理建议	16

六、事故整改和防范措施.....	16
七、附件.....	17
附件 1.....	18
附件 2.....	19
附件 3.....	30

2026 年 2 月 27 日 14:20 左右，湖南创奇食品有限公司（以下简称“创奇公司”）员工在烘烤间转运货物时，发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 120 万元（直接经济损失明细见附件 1）。

事故发生后，津市市委市政府高度重视，责成市应急管理局、市公安局、市高新区管委会、嘉山街道办事处等部门迅速开展应急处置和善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）等有关规定，2026 年 3 月 4 日，经津市市人民政府授权，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市市场监管局、高新区管委会、嘉山街道办事处为成员单位，并邀请市纪委监委以及聘请相关专家（专家技术分析报告见附件 2）参加的“2·27”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”，成员名单见附件 3），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅相关资料、调查取证、综合分析和集中审议，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关单位、人员责任，提出了责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了整改和防范措施。

经调查认定，津市湖南创奇食品有限公司“2·27”一般物体打击事故是一起因死者彭某某安全意识薄弱、违规冒险作业；

事故发生单位擅自改装设备、事故现场未设置明显的安全警示标志、对员工开展安全教育培训不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

创奇公司成立于2012年07月16日，注册资本：伍佰万元整，统一社会信用代码：914*****45X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营者：龚某某，注册地址：湖南省**市****区***大道*号，经营范围：许可项目：食品生产；豆制品制造；调味品生产；食品销售；食品互联网销售；水产养殖。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；蔬菜种植；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二)事故发生单位安全管理状况

创奇公司设置了安全生产管理机构，签订了安全生产责任书；制订了各部门职责说明书，条目式管理制度厘清部门职能职责；制定了本单位安全生产规章制度和操作规程，明确了各岗位的安全生产职责；组织新员工开展三级安全教育培训，各岗位、部门每日早班前召开班前会开展安全教育，定期组织安全生产应急演练

练。定期召开安全生产例会，及时传达上级安全生产会议精神。

经查，该公司液压升降作业平台安全防护功能存在重大缺陷。违规改造液压升降作业平台结构，擅自改变液压升降作业平台原厂设计形式。事故现场未设置明显的安全警示标志，针对该设备的安全操作教育培训缺失，作业人员未掌握设备安全操作要求，对违规作业的风险认知不足。

（三）事故发生经过

2026年2月27日，前段工序组员工从事剁鱼、穿鸭脖子、筛选藕片等加工食品前期准备工作。中午13:50左右，剁鱼组（前段工序组下设小组）员工彭某某（死者）主动邀约同组搭档多年的工友卜某某前往二楼烘烤间，用转运货架（图示5、图示6）将烘烤好的鸭脖从烤房拉出来，再通过液压升降平台转运至一楼。

在进行第二次转运时，卜某某在货架后方推，死者彭某某在货架前方倒退拉拽，准备再次将满载烤好鸭脖子的货架从二楼烘烤间送入液压升降作业平台。走到平台卷帘门前，死者彭某某先按下二楼轿厢召唤按钮，轿厢从一楼开始向上运行，随后彭某某按下南侧卷帘门开门按钮，卷帘门随即开启，在液压升降作业平台轿厢未上升到二楼指定停靠位置时（此时通过二楼南侧升降作业平台货架入口处仅能看到轿厢顶），彭某某拉拽货架进入液压升降平台，货架前轮滑落进卷帘门地坎，致使货架倾斜失去平衡，瞬间向前倾翻，彭某某被倾斜货架撞倒在轿厢顶部，倒在货架下方，同时盛放鸭脖的不锈钢烘干托盘向前滑出。卜某某此时突然

听见“啊”的一声，陡然觉得转运货架突然向上翘起并快速向液压升降平台内倾斜，因为转运货架过高过重，她拉拽不住陡然倾斜下滑的货架，此时轿厢仍持续向上运行，轿厢顶部北边框被甩出的不锈钢烘干托盘卡在北向层门地坎工字钢处（图示8），轿厢停止上升，卜某某赶忙按下二楼轿厢制动按钮，最终形成事故现场状态。

事故发生一瞬间，惊魂未定的卜某某赶忙找手机打电话给前段工序组主管杜某，并下楼喊其他工友上来救人。楼下工友陆续赶到现场救人，主管杜某赶到后立即拨打119和120，并联系公司办公室报告情况。

（四）事故现场情况

经现场勘查，事故发生点位于创奇公司二楼烘烤间，烘烤间位于公司西面，呈东西向，烘烤间有6个烤房，位于二楼东南边，东北边为杂物堆放区，西边为宽约4米走廊，西北面安装有一个液压升降作业平台，该平台直通一楼。待烘烤及烘烤好的食品用移动烘烤架经走廊转运至液压升降作业平台，在一楼和二楼之间转运。现场未安装监控视频，事发时现场仅有卜某某和彭某某两人。

事发时，死者彭某某头朝西，脚朝东，呈侧卧状态，面向南，口鼻有血迹，货架与烤好的鸭脖子压在身上，液压升降作业平台低于二楼地面0.2米；涉事设备未按安全标准要求设置层门与轿厢运行的电气联锁保护装置，无法实现“轿厢未到位卷帘门无法开启、卷帘门开启时货箱停止运行”的安全防护。一层二层卷

帘门前未设置明显的安全警示标志。

（五）涉事设备基本情况

1. 液压升降作业平台（图示 1、图示 2）

制造单位：河南永一智能工业有限公司

设备名称：液压升降作业平台 设备型号规格：SJD

产品编号：2304043 承载重量：2t

升降高度：3.5m 起升速度：4~6m/min

生产日期：2023 年 4 月

2. 液压升降作业平台外包（图示 3、图示 4）


平台外包为高 2.3 米，宽约 1.7 米南北向对开自动卷帘门，东西向不锈钢材质封闭状态，该部分为创奇公司擅自加装。

3. 转运货架（图示 5、图示 6）

转运货架为长约 2.1 米，宽约 1.5 米，高约 1.8 米的七层四轮滚轴长方体铁架（事后称重，单货架+不锈钢烘烤托盘重约 200 斤，装满食品重约 400 斤），上面每层铺有放置食品的不锈钢烘烤托盘，然后在不锈钢烘烤托盘上均匀铺放烘烤食品。



图示 1 为事发平台产品合格证

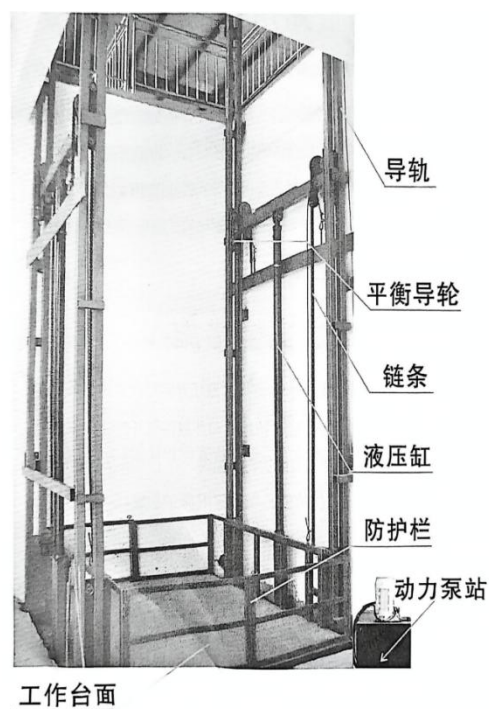

图示 2 为事发平台设备外观图



图示 3 为事发平台南面图



图示 4 为事发平台北面



图示 5 为事发现场货架



图示 6 为事发现场载货板、货物



图示 7 为事发现场死者被救护人员施救情况



图示 8 为事发平台清除货架等异物后货箱顶部图



图示 9 为事发平台南向货箱及层门控制按钮

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

死者彭某某，女，身份证号：430*****546，19**年*月*日出生，家住湖南省**市**镇**村**片*****号。

直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6712），2026年2月28日，双方签订了《人民调解协议书》，一次性赔偿人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000元）。

(七) 其他情况

根据津市市气象局监测，2026年2月27日，天气阴天到多云，气温8-14℃。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2026年2月27日14点42分，创奇公司总经理龚某某电话报告津市市高新技术产业开发区管理委员会孟某某，创奇公司员工在烘烤间转运货物时，发生一起物体打击事故，死亡1人。

2026年2月27日15点22分，津市市高新技术产业开发区管理委员会吴某某电话报告津市市应急局办公室事故情况。

2026年2月27日16点52分，津市市应急管理局办公室田某某向津市市委办信息室报告事故情况。

2026年2月27日16点58分，津市市应急管理局指挥中心雷某向常德市应急管理局指挥中心值班室报告事故情况。

2026年2月28日11时35分，津市市应急管理局何某上报应急管理部生产安全事故统计信息直报系统。

(二) 事故现场应急处置情况

事故发生后，车间主管杜某立即拨打了津市市人民医院 120 急救电话和 119 火警电话。津市市人民医院 120 赶到事故现场，经现场诊断当场宣布彭某某死亡。创奇公司向高新区管委会、嘉山街道办事处等部门报告了事故情况，高新区管委会、嘉山街道办事处、市应急管理局、市公安局等部门相关人员先后赶到现场，保护现场，同时要求相关方全力做好善后及维稳工作。

(三) 医疗救治和善后情况

2026 年 2 月 27 日，事故发生后，津市市人民医院 120 急救人员赶往现场紧急救治后当场宣布彭某某死亡。2 月 28 日，双方签订了《人民调解协议书》，死者被家属接回安葬。

(四) 事故应急处置评估

接到事故报告后，津市市人民政府及时启动应急预案，相关部门人员立即赶赴事故现场，事故现场应急处置及时有序，合理有效，未造成次生事故。善后协调工作积极稳妥，经济赔付及时到位，未因生产安全事故引发社会负面舆情。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

1. 创奇公司擅自改装设备，致使涉事设备安全防护功能存在重大缺陷：未按安全标准要求设置卷帘门与轿厢运行的电气联锁保护装置，无法实现“轿厢未到位卷帘门无法开启、卷帘门开启时轿厢停止运行”的安全防护。

2. 死者彭某某安全生产意识薄弱、违规冒险作业：在液压升降作业平台轿厢未到达二楼指定停靠位置、未形成有效安全承载

面的情况下,违规拉拽满载货物的可移动式货架进入升降平台作业区域(《简易升降机安全规程》(GB28755-2012)规定:升降平台严禁载人),导致货架因高度差失去平衡发生倾翻,造成人员挤压伤害。

(二) 其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问综合分析,排除他杀、突发自然灾害因素等影响。

(三) 间接原因

创奇公司。安全生产主体责任未落实、未制定液压升降作业平台安全操作规程和设置明显的安全警示标志,员工安全教育培训不到位,没有相关安全设备操作的培训记录。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一) 事故单位

1.创奇公司未严格落实安全生产主体责任,擅自改造相关安全设备,违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款^[1]之规定。

2.创奇公司法定代表人龚某某履职不到位,未组织制定相关安全设备安全操作规程和安全生产规章制度,对员工开展相关安全设备教育培训不到位,且没有相关安全设备操作的培训记录,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项和第三

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项和第三项:(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

项^[2]之规定。

（二）有关监管部门

1. 天津市高新技术产业开发区管理委员会。本次事故暴露出天津市高新技术产业开发区管理委员会在企业安全生产日常服务指导工作中仍存在薄弱环节，安全精细化监管与针对性帮扶不到位。一是宣传教育还不够。面向辖区企业开展液压操作平台相关安全管理政策、规范标准的宣传普及力度不足，常态化普法警示、安全知识宣讲、政策解读等宣贯工作频次偏少、覆盖不够全面。二是巡查指导还不够。围绕液压升降平台等设备安装、改造、运维、检验等关键环节开展的专项上门指导、技术帮扶服务较为欠缺，重隐患排查、重问题交办，轻现场教学、轻整改赋能。三是安全管家指导服务还不够。专职安全管家下沉企业履职赋能不足，针对老旧设备使用单位的一对一精准风控服务缺位，安全管家风险研判、隐患溯源、整改督导专业效能未充分发挥。但是在常态化监管中，天津市高新区管委会落实主体责任，积极履职履责。一是完善责任体系。出台了年度安委会分工与安全生产权责清单，压实“一岗双责”，全年召开8次安全生产专题会议研判安全重点工作，健全多部门联动机制，协同处置企业复产、道路安全等隐患，凝聚监管合力。二是深化隐患排查。采取日常巡查、专家帮扶、节假日督查模式，依托安全管家完成三轮全覆盖排查，对62家重点企业、6家化工企业开展安全深度排查，紧盯重大危险源等关键点位，全年闭环整改省、市、本级及安全管家排查各类隐患共计209项。三是抓实专项整治。强化企业复工复产安全教

育，狠抓高处、外包施工等高风险作业管控，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度，有序完成重点项目安全审查、验收及试生产评审；依托安全生产月、消防宣传月开展应急演练与安全培训，有效提升企业安全管理与应急处置能力。四是夯实本质安全。编制 2026 年园区本质安全提升行动方案，从源头治理、风险防控等六大维度部署安全重点工作；对照化工园区评价要求整改上级专家反馈问题，优化园区安全提升专项方案，持续筑牢园区安全发展基础。

2. 津市市应急管理局。市应急管理局在直管行业监管尤其是园区工贸企业监管中，一是对部分企业上门指导服务不够，由于服务指导力量尤其是专业力量匮乏，未能精准、高效指导服务企业；二是针对企业主要负责人或安全管理人员的安全生产教育培训不够，尤其是工贸行业安全生产法律法规及事故案例宣传培训不够；三是市应急管理局工贸股执法人员业务水平有限，对工贸行业领域特种设备、特殊工艺存在的风险认识不够，未能及时识别液压升降平台、特殊工艺存在的隐患。但是总体来说市应急管理局及基工贸股是按照上级统一部署，大力开展辖区安全隐患排查整治，尤其针对工贸行业领域安全生产专项整治行动，以粉尘涉爆、有限空间作业、外包作业专项整治为主线，以隐患排查治理为重点，狠抓重大事故隐患排查整治以及企业主要负责人和安全管理能力人员安全管理能力提升，强化安全监管。一是开展安全生产服务指导。二是开展了专项整治。三是开展了安全生产宣传教育。四是完成了安全生产执法检查 and 上级交办安全生产隐患的整

改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

彭某某，女，身份证号：430*****546，住湖南省**市**镇**村**片*****号，事发时为创奇公司剁鱼组员工。其安全操作意识薄弱、违规冒险作业，在液压升降作业平台轿厢未到达二楼指定停靠位置、未形成有效安全承载面的情况下，违规拉拽满载货物的货架进入禁止人员进入的平台区域，对事故的发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其行政责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1. 市高新区管委会安全生产监管局在园区企业尤其是工贸企业安全生产服务指导工作方面不够，对企业动态性安全风险预判和管控力度不强，建议津市高新技术产业开发区管理委员会党工委对安全生产监管局局长吴某某予以批评教育。

2. 市应急管理局工贸股在全市工贸企业日常服务指导中，对工贸行业领域特种设备和非特种设备之间的特殊工艺存在的风险认识不够，建议津市市应急管理局党委对工贸股股长陶某某予以批评教育。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 创奇公司，未严格落实安全生产主体责任，擅自改造相关安全设备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款，对事故的发生负有责任，建议由津市市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[3]之规

定，对创奇公司实施行政处罚。

2. 龚某某，男，身份证号：430*****236，创奇公司法定代表人，对企业安全监管责任不严，未制定相关安全设备安全操作规程和安全生产规章制度，对员工开展相关安全设备安全教育培训不到位，且没有相关安全设备操作的培训记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项和第三项，对事故的发生负有责任，建议由津市市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项^[4]之规定，对龚某某实施行政处罚。

(四)对事故有关责任人员按企业内部规章制度处理的建议

1. 张某某，男，身份证号：432*****011，创奇公司安全管理员，未严格履行安全生产管理职责，未认真督促检查本单位的安全生产工作，对相关设备的操作没有进行专业操作培训和风险告知，对本次事故发生负有领导责任。建议由湖南创奇食品有限公司依据企业内部规章制度处理。

2. 杜某，女，身份证号：430*****425，创奇公司前段工序主管，对负责车间安全生产日常管理不力，对本次事故发生负有直接责任。建议由湖南创奇食品有限公司依据企业内部规章制度处理。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

（五）其他处理建议

因介入特种设备和非特种设备指导不足和监督管理之间的缺位问题，建议津市市人民政府对津市高新技术产业开发区管理委员会和津市市应急管理局予以警示约谈。

六、事故整改和防范措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保安全，现提出以下整改和防范措施：

（一）立即停用并处置违规设备，规范设备全生命周期管理。园区管委会应迅速摸排立即停用涉事及同类型升降作业平台，规范以下行为：一是作业平台醒目位置要有明显警示标志；二是如有设备改装需配备相应的联锁保护装置；三是操作人员按照相关规定予以安全培训。举一反三，相关部门对园区乃至全市范围内类似设施设备开展摸排，避免同类生产安全事故再次发生。建立升降作业设备专项安全管理制度，完善设备安全技术档案，明确采购、安装、验收、使用、维护、改造、报废全流程要求；严禁擅自改造设备结构与功能，确需改造的，必须编制专项方案、完成安全验证与验收，履行法定管理程序。

（二）完善规程并强化作业管控，强化全员安全培训考核。生产经营企业立即建立升降作业设备专项安全管理制度，完善设备安全技术档案，明确采购、安装、验收、使用、维护、改造、报废全流程要求；严禁擅自改造设备结构与功能，确需改造的，必须编制专项方案，完成安全验证与验收，履行法定管理程序。制定液压升降作业平台安全操作规程，对员工明确设备检查、操

作流程、禁止行为、应急处置要求，在作业区域醒目位置张贴警示标识与规程；严禁液压升降平台违规载人，相关设备未到位开门进入、超载等危险作业。

（三）全面排查治理安全隐患，筑牢事故风险底线意识。

行业监管部门要以此次事故为警示，认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，进一步提高风险防范意识底线意识，统筹发展和安全、抓好安全生产工作作为完整准确全面贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要举措。开展相关设备与作业环节全覆盖隐患排查，重点整治安全防护缺失、违规改造、操作不规范等问题，建立隐患台账，明确整改责任、措施及时限，实现闭环管理，杜绝同类事故重复发生。

七、附件

附件 1：“2·27”一般物体打击事故直接经济损失明细

附件 2：湖南创奇食品有限公司“2·27”伤害事故技术分析报告

附件 3：“2·27”一般物体打击事故调查组成员名单